

Farkas Ágnes

okl. táj-és kertépítész mérnök, favizsgáló és faápoló szakmérnök

táj- és kertépítészeti, parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértő, nysz. 007774

FAVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY

Budapest, VII. ker. közterületein élő

9 db fára vonatkozóan

Bethlen Gábor tér - BG0025

Garay tér - GT0041, GT0050

Nefelejcs utca - NE1501, NE3901

Százház utca - SZ0603, SZ0701, SZ2003

Százház utcai park - SP0015

Megbízó:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Városüzemeltetési Iroda

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Jelen szakvélemény 7 számozott oldalt és 9 db favizsgálati adatlap
mellékletet tartalmaz.

Készült hitelesített elektronikus példányban.

Kapják:

- megbízó – e-papíron, hivatali kapun keresztül
- szakértői adattár

Göd, 2025. április 28.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Városüzemeltetési Irodája
2025. április 15-én rendelte meg a fák vizsgálatát, mert a települési zöldinfrastruktúráról,
a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló 282/2024. (IX. 30.) Kormány
rendelet szerinti fenntartási kötelezettség alapján a fák állapotáról kívánt meggyőződni
és kezelési javaslatot kérni.

A terepi adatgyűjtéseket 2025. április 17-én és 19-én folytattam le a megjelölt
helyszíneken. A fákon teljeskörű vizsgálatot folytattam, állapotuk megítéléshez kiegészítő
műszeres vizsgálat nem volt indokolt. Ezt követően számítottam ki a fák általános állapot
mutatóját a fás szárú növények védelméről szóló Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testület 37/2015. (X.30.) önkormányzati
rendelet előírásának megfelelően. Fentiek alapján terjesztem elő igazságügyi kertészeti
szakértői, minősített favizsgálói szakértői véleményemet.


Vizsgálatra kijelölt fák:

Bethlen Gábor tér - BG0025	1 fa
Garay tér - GT0041, GT0050	2 fa
Nefelejcs utca - NE1501, NE3901	2 fa
Százház utca - SZ0603, SZ0701, SZ2003	3 fa
Százház utcai park - SP0015	1 fa
összesen:	9 fa


Helymeghatározás

Mindegyik fa szerepel az Erzsébetvárosi Fakataszterben, a szakvélemény készítése során a vizsgált fákra ugyanazt a sorszámot alkalmaztam, amelyen a Megbízóm a nyilvántartja.


Bethlen Gábor tér – BG0025 sz. fa a 15. sz. helyszínrajzon:

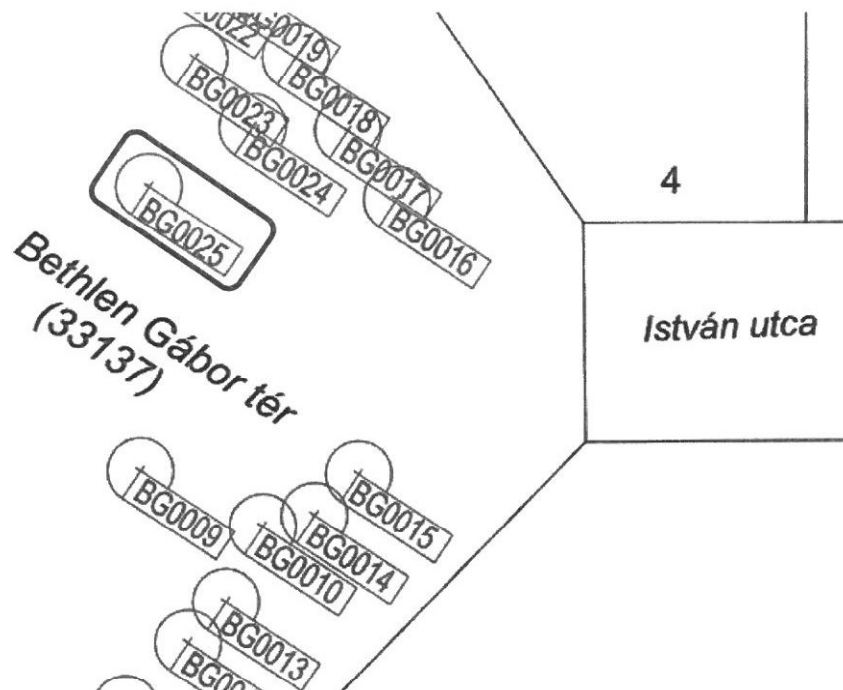


Garay tér – GT0021, GT0041 sz. fák a 16. sz. helyszínrajzon:

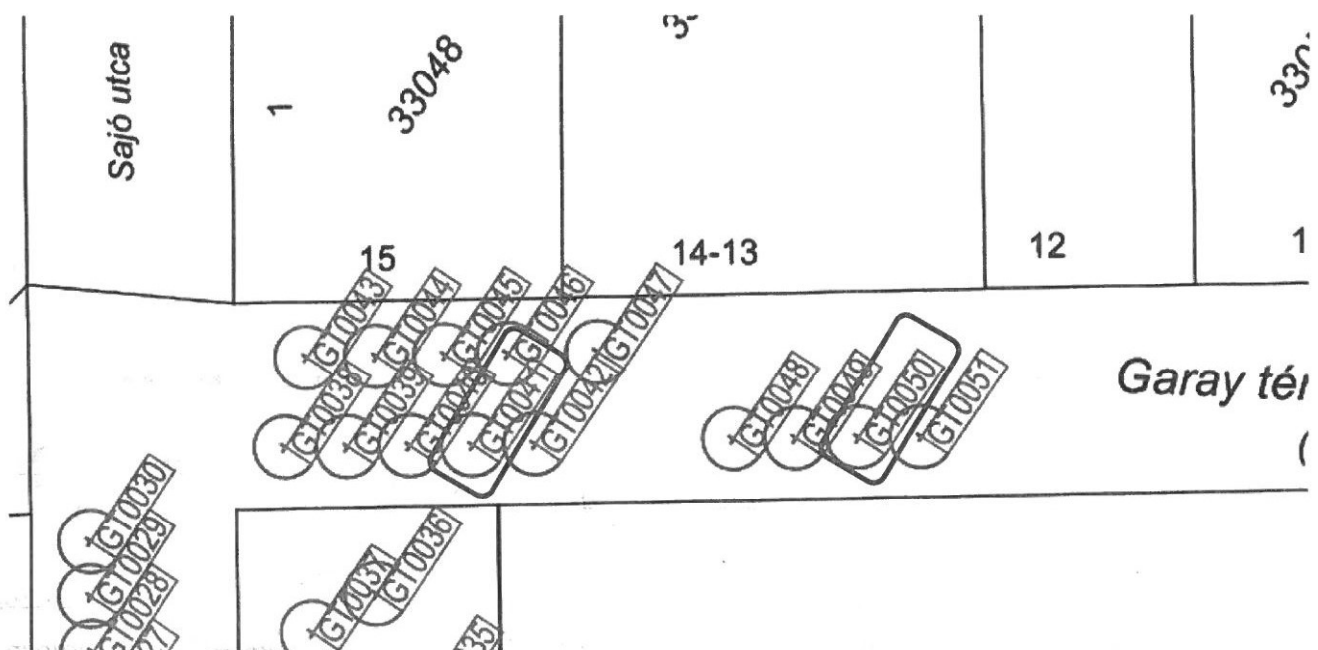


Nefelejcs utca – NE1501 sz. fa a 14. sz. helyszínrajzon:

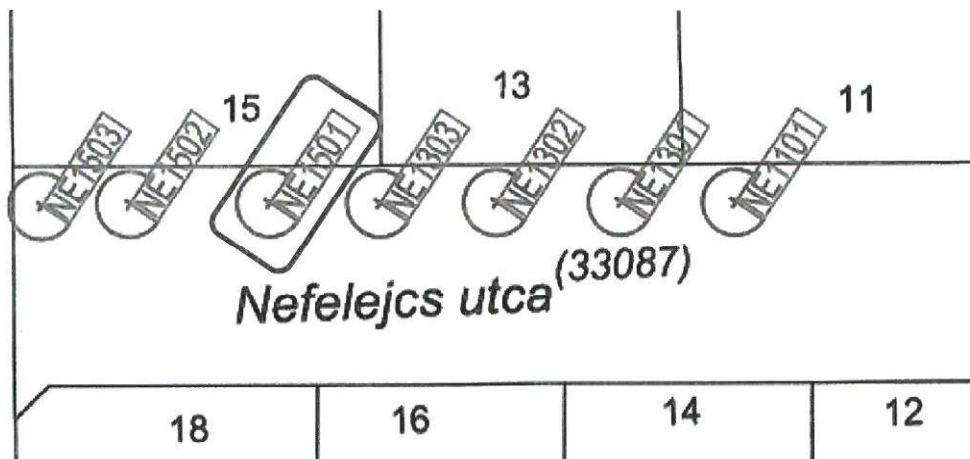

Nefelejcs utca – NE3901 sz. fa a 13. sz. helyszínrajzon:

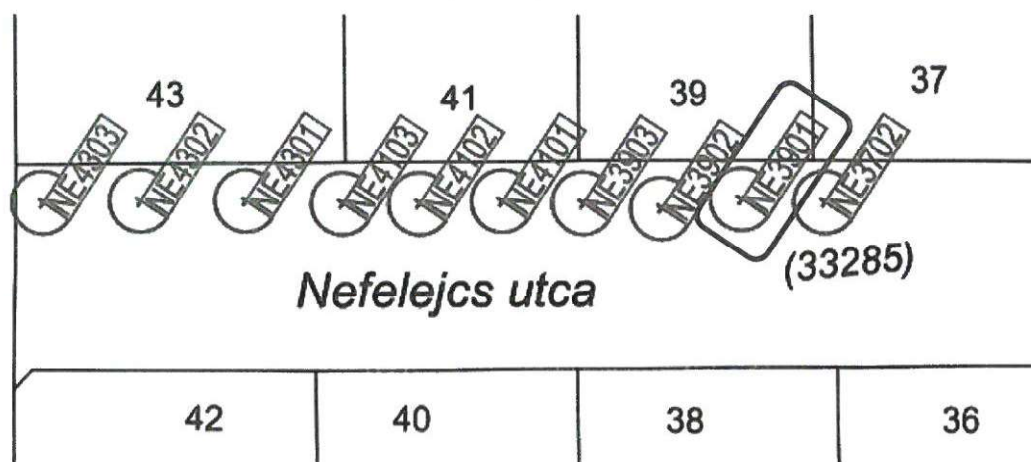

Százház utca – SZ0603, SZ0701, SZ2003 és a Százház utcai park – SP0015 fák a 17. sz. helyszínrajzon:

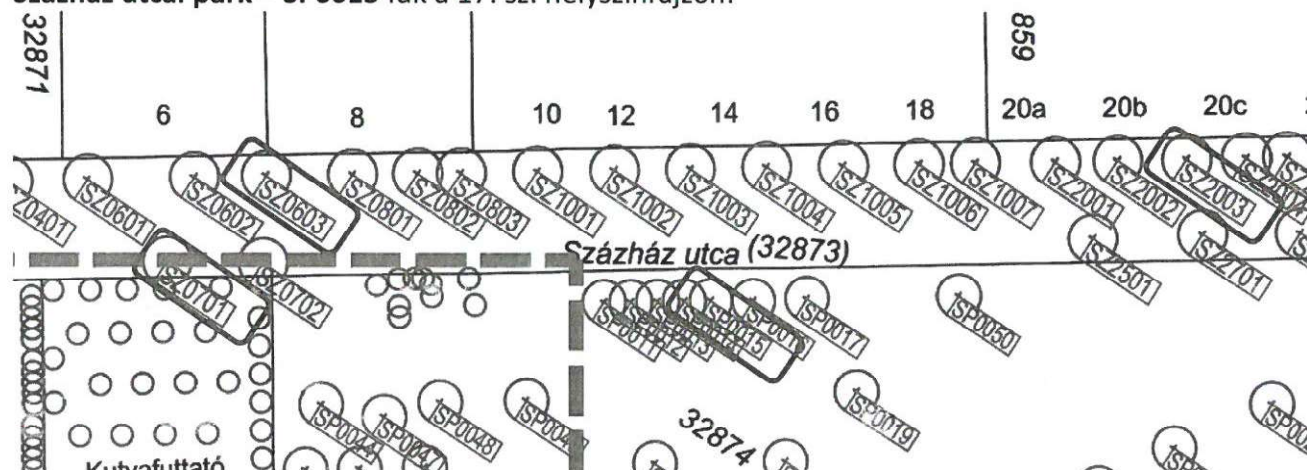

Terepi adatgyűjtés, vizuális favizsgálat

A helyszínen a fák méreteit és állapotát az MSZ 12703:2025, Belterületi fák nyilvántartása és a fák értékének meghatározása szabvány szerinti rögzítettem:

- törzs átmérőt 1 m magasságban mérve,
- korona átmérő két egymásra merőleges irányban, átlagolva,
- törzs magassága és fa magassága méterben,

A fa egyes részeinek állapotát, gyökér, törzs, korona állapot és az életképesség értékeit az alábbiak szerint soroltam be:

Gyökér vizuális osztályozás - G	osztályzat
A gyökérzet láthatóan fejlett, ép gyökérnyak, optimális termőhelyen	G5
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, a gyökérnyak nem sérült, elfogadható termőhelyen	G4
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható több kismértékű károsodás (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen	G3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható nagymértékű felszíni károsodás, kedvezőtlen termőhelyen	G2
A gyökérzet erős, de károsodása legalább 50%-os, rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	G1
Elhalt gyökérzet, üres fahely	G0

Törzs vizuális osztályozás - T	osztályzat
A törzs ép, nincs károsodás	T5
A törzs kisméretékű károsodása (néhány felszíni seb)	T4
A törzs egyértelmű károsodása (felszíni sebek és korhadási helyek)	T3
A törzs nagymértékű károsodása (nagy felületű sebek és mély korhadási helyek)	T2
A törzs előrehaladott károsodása/elhalt/korhadt (a törzs oly mértékben károsodott, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni)	T1
Üres fahely	T0

Korona vizuális osztályozás - D	osztályzat
A korona formája (a fajra/fajtára jellemző) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot (kismértékű)	D5
A lombveszteség 11-25 % közötti (közepes mértékű)	D4
Jelentős a lombveszteség, 26-50% közötti (jelentős mértékű)	D3
Erős koronakárosodás, 50% fölötti (nagymértékű)	D2
Elhalt korona, teljes lombveszteség	D1
Üres fahely	D0

Életképesség értékelése – E	osztályzat
A fa nagyon jó egészségi állapotú	E5
A fa élettartama beavatkozással a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	E4
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	E3
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	E2
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt	E1
Üres fahely, tuskó	E0

Ezt követően meghatároztam a fa általános állapot mutatóját, mert a fás szárú növények védelméről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testület 37/2015. (X.30.) önkormányzati rendeletében elő van írva.

Az állapot mutatót a fenti osztályozás szerint végzett adatgyűjtést követően a szakmai ajánlás szerinti módszerrel számoltam ki, $((G+T+D+E)-4)/16$, százalékban kifejezve.

A fa értékét a Magyar Faápolók Egyesülete által fejlesztett, az aktuális faiskolai alapárakat tartalmazó alkalmazás segítségével határoztam meg.

A terepi adatokat és az ezekből származtatott értékeket a következő oldalon lévő "Favizsgálati adatlapok" tartalmazzák.

A vizuális favizsgálati adatlapok beavatkozási javaslatának összefoglaló táblázata:

<u>Bethlen Gábor tér:</u>		állapot mutató	
BG0015	Styphnolobium japonicum	6%	A fa életképessége szakszerű faápolással sem állítható helyre, törés és dőlés veszély miatt <u>sürgősen kivágandó.</u>

<u>Garay tér:</u>			
GT0041	Prunus x eminens 'Umbraculifera'	0%	A fa életképessége szakszerű faápolással sem állítható helyre, kitörés és kidőlés veszély miatt <u>sürgősen kivágandó.</u>
GT0050	Prunus x eminens 'Umbraculifera'	0%	A fa életképessége szakszerű faápolással sem állítható helyre, kitörés és kidőlés veszély miatt <u>sürgősen kivágandó.</u>

<u>Nefelejcs utca:</u>			
NE1501	Styphnolobium japonicum	13%	A fa életképessége szakszerű faápolással sem állítható helyre, kitörés és kidőlés veszély miatt <u>sürgősen kivágandó.</u>
NE3901	Styphnolobium japonicum	19%	A fa életképessége szakszerű faápolással sem állítható helyre, törés veszély miatt <u>sürgősen kivágandó.</u>

<u>Százház utcai fasor:</u>			
SZ0603	Fraxinus ornus	19%	A fa életképessége szakszerű faápolással sem állítható helyre, törés veszély miatt <u>sürgősen kivágandó.</u>
SZ0701	Tilia 'Szent István'	44%	Arbo tape fa sebtapasszal a törzset betekerni, amennyiben lehet, mechanikai törzsvédelmet kialakítani, mert erősen kitett a fahely a kutya-futtató kapuja mellett.
SZ2003	Tilia platyphyllos	13%	A fa életképessége szakszerű faápolással sem állítható helyre, törés veszély miatt <u>sürgősen kivágandó.</u>

<u>Százház utcai park:</u>			
SP0015	Morus alba	63%	A fűnyírások során továbbra is ügyelni kell a gyökérnyak épségére. Nyáron növényvédelmi megfigyelés, szükség szerinti kezelés javasolt.

Az ápolásra javasolt két fa esetében a beavatkozásokat minősített faápoló végezze a szakszerűség érdekében.

A kivágásra javasolt 7 db fa pótlása az eredeti helyén elvégezhető, tuskó kiszedést követően megfelelően előkészített ültető gödörbe a városi fák telepítéséhez ajánlott tápanyag-utánpótlást biztosító talajkeverék és 3 oldali támrúd kihelyezésével. A pótlásra tervezett fák fajtáját egyeztetni kell a kerületi főtájépítésszel.

A fák kivágásra vonatkozóan a helyi engedélyezési eljárás szabályait és a közterületeken hatályos munka- és balesetvédelmi intézkedéseket be kell tartani.

Tisztelettel:



Ez a szakvélemény a Szakértő szellemi tulajdona, védelme biztosított, a megbízó érdekkörén kívüli felhasználása eljárást von maga után.

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLATI ADATLAP

adatfelvétel helye: Bp., VII. Bethlen Gábor tér

hrszt: 33137

vizsgálat ideje: 2025.04.19

azonosító szám: BG0025

fafaj: Styphnolobium japonicum
közönséges japánakác

törzs átmérő 1 m-en /cm 25

törzs magasság /m 2

korona átmérő /m 5

fa magasság /m 6

fahely: járdában egyedi faverem, korláttal védve

gyökér, gyökérnyak állapot	Radó értékszám:	1
felrepedt kéreg mögött kiszáradt farész, gátolt tápanyag ellátás		

törzs állapot	Radó értékszám:	1
hosszában végig repedt, súlyosan sérült hancs és farész, gátolt tápanyag forgalom		

korona, korona alap állapot	Radó értékszám:	2
korona alapon ágcsont, vázágak 90%-ban kiszáradtak		

életképesség	Radó értékszám:	1
Sürgősen lecserezendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt		



A fa általános állapot mutatója:	6%
----------------------------------	----

A fa statikai állapota	
Függőlegestől való kitérés iránya:	-
Függőlegestől való kitérés mértéke:	-
Súlypont eltolódás mértéke:	-

A fa értéke:	0 Ft
--------------	------

Vizuális vizsgálat összegzése
A fa súlyos gyökérnyaki és törzs sérülése miatt a vázágak száradása 90 %. Még van a fában annyi életerő, hogy egyes ágvégeken rügyek pattannak, de koronája törés veszélyes.

Kezelési javaslat:
A fa életképessége szakszerű faápolással sem állítható helyre, törés és dőlés veszély miatt <u>sürgősen kivágandó.</u>

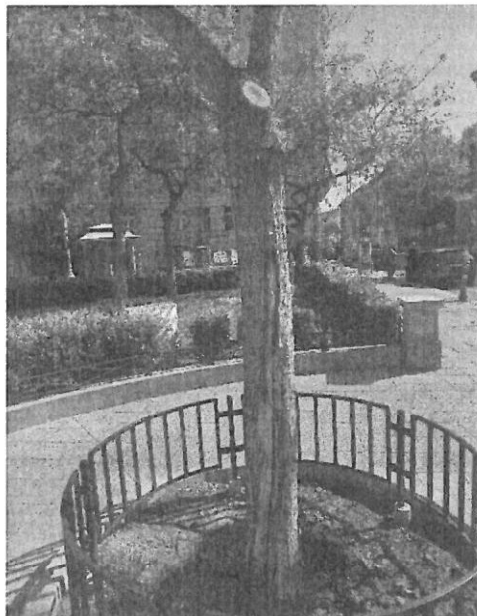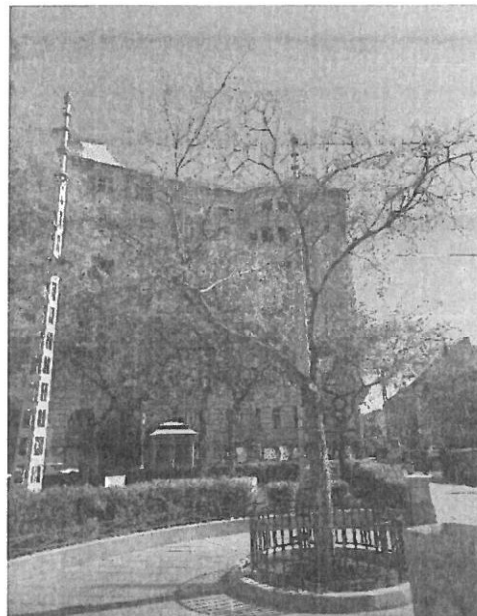

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLATI ADATLAP

adatfelvétel helye: Bp., VII. Garay tér
 hrsz: 33053/2
 vizsgálat ideje: 2025.04.25
 azonosító szám: GT0041
 faj: Prunus x eminens 'Umbraculifera'
 gömbkoronájú hibridmeggy

törzs átmérő 1 m-en /cm 10
 törzs magasság /m 2
 korona átmérő /m 3
 fa magasság /m 4

fahely: öntözött cserjesáv

gyökér, gyökérnyak állapot	Radó értékszám:	1
kiszáradt		

törzs állapot	Radó értékszám:	1
kiszáradt		

korona, korona alap állapot	Radó értékszám:	1
kiszáradt		

életképesség	Radó értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt		


A fa általános állapot mutatója:	0%
----------------------------------	----

A fa statikai állapota	
Függőlegestől való kitérés iránya:	-
Függőlegestől való kitérés mértéke:	-
Súlypont eltolódás mértéke:	-

A fa értéke:	0 Ft
--------------	------

Vizuális vizsgálat összegzése
A fa 100%-ban kiszáradt

Kezelési javaslat:
A fa életképessége szakszerű faápolással sem állítható helyre, kitörés és kidőlés veszély miatt <u>sürgősen kivágandó.</u>

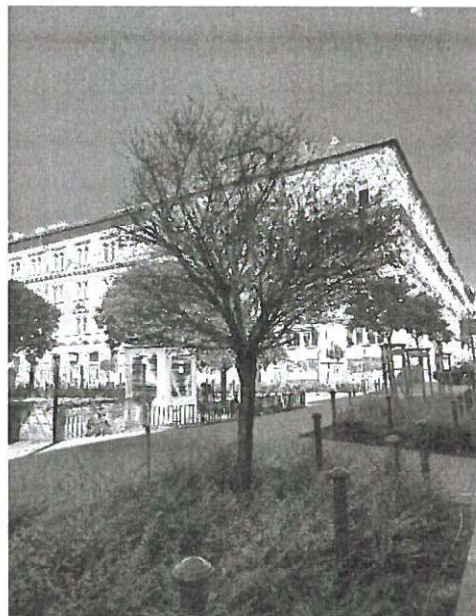

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLATI ADATLAP

adatfelvétel helye: Bp., VII. Garay tér
 hrsz: 33053/2
 vizsgálat ideje: 2025.04.25
 azonosító szám: GT0041
 fafaj: Prunus x eminens 'Umbraculifera'
 gömbkoronájú hibridmeggy

törzs átmérő 1 m-en /cm 10
 törzs magasság /m 2
 korona átmérő /m 3
 fa magasság /m 4

fahely: öntözött cserjesáv

gyökér, gyökérnyak állapot	Radó értékszám:	1
kiszáradt		

törzs állapot	Radó értékszám:	1
kiszáradt		

korona, korona alap állapot	Radó értékszám:	1
kiszáradt		

életképesség	Radó értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt		


A fa általános állapot mutatója:	0%
----------------------------------	----

A fa statikai állapota	
Függőlegestől való kitérés iránya:	-
Függőlegestől való kitérés mértéke:	-
Súlypont eltolódás mértéke:	-

A fa értéke:	0 Ft
--------------	------

Vizuális vizsgálat összegzése
A fa 100%-ban kiszáradt

Kezelési javaslat:
A fa életképessége szakszerű faápolással sem állítható helyre, kitörés és kidőlés veszély miatt <u>sürgősen kivágandó.</u>

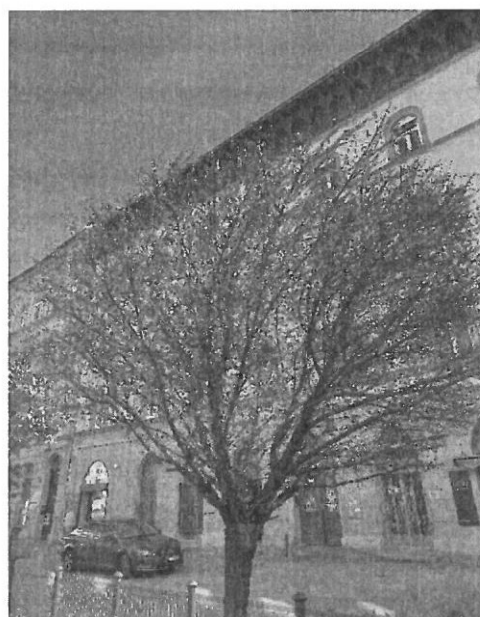

GT0050

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLATI ADATLAP

adatfelvétel helye: Bp., VII. Nefelejcs utca
 hrsz: 33087
 vizsgálat ideje: 2025.04.17
 azonosító szám: NE1501
 fafaj: Styphnolobium japonicum
 közönséges japánakác

törzs átmérő 1 m-en /cm 30
 törzs magasság /m 6
 korona átmérő /m 8
 fa magasság /m 10

fahely: járdában egyedi faverem

gyökér, gyökérnyak állapot	Radó értékszám:	2
tömörödött talaj, sérült gyökérnyak, kéreg		

törzs állapot	Radó értékszám:	1
egyenes, nagy felületű hosszanti kéreg hámlások, alatta a hánacs sérült		

korona, korona alap állapot	Radó értékszám:	2
korona alapon korábbi csonkolás nyoma, a megmaradt vázágak 90%-ban kiszáradtak		

életképesség	Radó értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt		


A fa általános állapot mutatója:	13%
----------------------------------	-----

A fa statikai állapota	
Függőlegestől való kitérés iránya:	-
Függőlegestől való kitérés mértéke:	-
Súlypont eltolódás mértéke:	-

A fa értéke:	0 Ft
--------------	------

Vizuális vizsgálat összegzése
A fa a járdában lévő utcai fasor része, a gyökérnyak és a törzs nagy felületen sérült, elhalt hánacsrészek. A korona szinte teljesen kiszáradt a gátolt nedvkeringés miatt, törés veszélyes lett az ágrendszer.

Kezelési javaslat:
A fa életképessége szakszerű faápolással sem állítható helyre, kitérés és kidőlés veszély miatt <u>sürgősen kivágandó.</u>

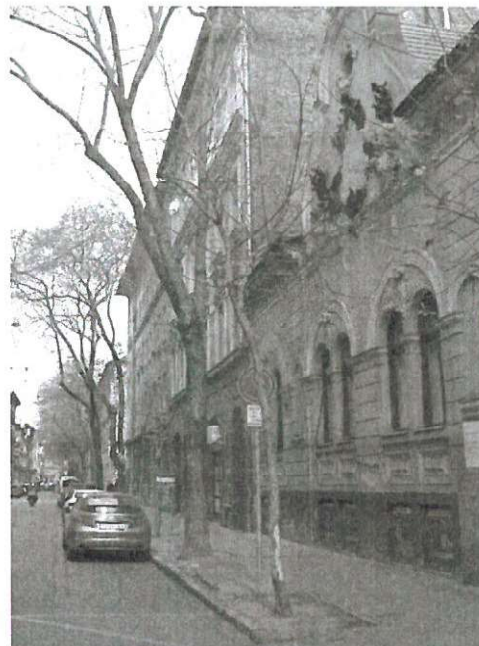

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLATI ADATLAP

adatfelvétel helye: Bp., VII. Nefelejcs utca
 hrsz: 33087
 vizsgálat ideje: 2025.04.17
 azonosító szám: NE3901
 fafaj: Styphnolobium japonicum
 közönséges japánakác

törzs átmérő 1 m-en /cm 10
 törzs magasság /m 2
 korona átmérő /m 4
 fa magasság /m 7

fahely: járdában egyedi faverem

gyökér, gyökérnyak állapot Radó értékszám: 2
 tömörödött talaj, a kéreg a kutyák miatt hámlik, feszíti a faverem szegélyét

törzs állapot Radó értékszám: 1
 egyenes, több helyen súlyos, nagy felületű nektriás kéregrák tünetek, szövetek gyengülése, elhalása

korona, korona alap állapot Radó értékszám: 3
 a négyes vázág miatt terhelt korona alap nagyon magasan van, súlypontja az úttest felett van, 25-50 %-os száradás

életképesség Radó értékszám: 1
 Sürgősen lecseréltendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt

A fa általános állapot mutatója: 19%

A fa statikai állapota
 Függőlegestől való kitérés iránya: -
 Függőlegestől való kitérés mértéke: -
 Súlypont eltolódás mértéke: -

A fa értéke: 0 Ft

Vizuális vizsgálat összegzése
 A fa a járdában lévő utcai fasor része, a faverem tömörödött, a kutyák miatt sérült gyökérnyak. A két nagyterjedésű nektriás szövet elhalás és a külpontos korona súlya miatt a eltörzs törése várható.

Kezelési javaslat:
 A fa életképessége szakszerű faápolással sem állítható helyre, törés veszély miatt sürgősen kivágandó.



NE3901

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLATI ADATLAP

adatfelvétel helye: Bp., VII. Százház utca

hrs: 32873

vizsgálat ideje: 2025.04.19

azonosító szám: SZ0603

fafaj: Fraxinus ornus
virágos kőris

törzs átmérő 1 m-en /cm 40

törzs magasság /m 2

korona átmérő /m 3

fa magasság /m 6

fahely: járdába melletti zöldsáv

gyökér, gyökérnyak állapot	Radó értékszám:	3
tömörödött talaj, a kutyák miatt sérült gyökérnyak, kéreg		

törzs állapot	Radó értékszám:	2
enyhén oldal irányba nőtt, korona alapi kéreg hasadás		

korona, korona alap állapot	Radó értékszám:	1
rendszeresen visszavágott, csonkolt korona, vezérsudár korona alapi ágcsomja bekorhadt		

életképesség	Radó értékszám:	1
Sürgősen lecsérélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt		

A fa általános állapot mutatója:	19%
----------------------------------	-----

A fa statikai állapota	
Függőlegestől való kitérés iránya:	-
Függőlegestől való kitérés mértéke:	-
Súlypont eltolódás mértéke:	-

A fa értéke:	0 Ft
--------------	------

Vizuális vizsgálat összegzése
A korábbi korona alapi csonkolások nyomán az egyik ágcsomk nem záródott, korhadásnak indult, korona vesztes 50-75 %. Másodlagos hajtások kilombosodtak, de a korona alapi korhadás miatt törés veszélyes lehet.

Kezelési javaslat:
A fa életképessége szakszerű faápolással sem állítható helyre, törés veszély miatt <u>sürgősen kivágandó.</u>



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLATI ADATLAP

adatfelvétel helye: Bp., VII. Százház utca
 hrsz: 32873
 vizsgálat ideje: 2025.04.19
 azonosító szám: SZ0701
 fafaj: Tilia 'Szent István'
 hárs hibrid 'Szent István'

törzs átmérő 1 m-en /cm 5
 törzs magasság /m 2
 korona átmérő /m 2
 fa magasság /m 3
 fahely: járdában egyedi kavicsos faverem

gyökér, gyökérnyak állapot	Radó értékszám:	3
sérült kéreg		

törzs állapot	Radó értékszám:	2
egyenes, több helyen hosszanti kéreg hámlások, mechanikai sérülések		

korona, korona alap állapot	Radó értékszám:	3
vezér sudár ép, a korona igazolja, hogy még a hancs képes tápanyag forgalomra		

életképesség	Radó értékszám:	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő		

A fa általános állapot mutatója:	44%
----------------------------------	-----



A fa statikai állapota	
Függőlegestől való kitérés iránya:	-
Függőlegestől való kitérés mértéke:	-
Súlypont eltolódás mértéke:	-

A fa értéke:	28 500 Ft
--------------	-----------

Vizuális vizsgálat összegzése
A fiatal fán a kéreg sérülések még nem értek el a hancs részéig, a tavaszi kihajtása intenzív volt. Ha megfelelő kezelést kap és törzsvédelmet a nyári forróság előtt, még megmenthető.

Kezelési javaslat:
Arbo tape fa sebtapasszal a törzset betekerni, amennyiben lehet, mechanikai törzsvédelmet kialakítani, mert erősen kitért a fahely a kutyafuttató kapuja mellett.

Következő vizsgálat: 2 év múlva

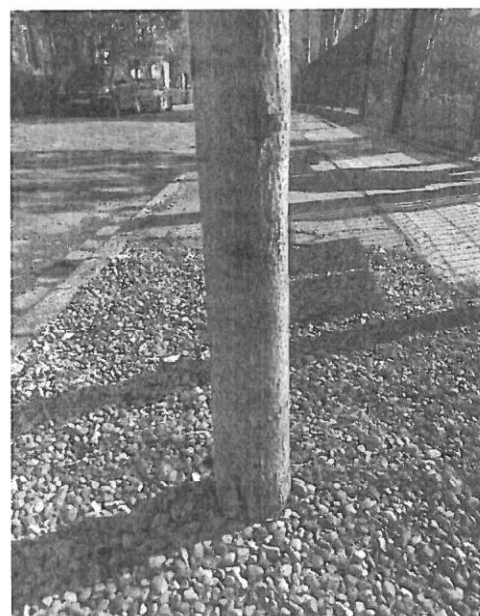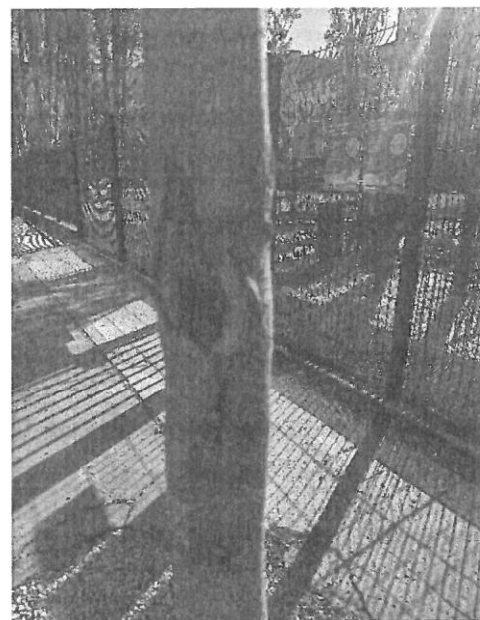

SZ0701

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLATI ADATLAP

adatfelvétel helye: Bp., VII. Százház utca

hrsz: 32873

vizsgálat ideje: 2025.04.19

azonosító szám: SZ2003

fafaj: Tilia platyphyllos
nagylevelű hárs

törzs átmérő 1 m-en /cm 15

törzs magasság /m 2

korona átmérő /m 2

fa magasság /m 5

fahely: járdába melletti zöldsáv

gyökér, gyökérnyak állapot	Radó értékszám:	2
tömörödött talaj, a kutyák miatt sérült gyökérnyak, kéreg		

törzs állapot	Radó értékszám:	1
egyenes, több helyen hosszanti kéreg repedések amit az alatta elhalt háncsrész okoz gyökérnyaktól korona alapig		

korona, korona alap állapot	Radó értékszám:	2
féloldalas, vezér sudár visszatört, kiszáradt, korona alaptól induló repedések, ág törés veszélyes		

életképesség	Radó értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt		

A fa általános állapot mutatója:	13%
----------------------------------	-----

A fa statikai állapota	
Függőlegestől való kitérés iránya:	-
Függőlegestől való kitérés mértéke:	-
Súlypont eltolódás mértéke:	-

A fa értéke:	0 Ft
--------------	------

Vizuális vizsgálat összegzése
A törzsben a háncsrész zöme elhalt, ezért a vezérsudár visszatört, kiszáradt, a korona vesztes 75% feletti. Némi tápanyag forgalom még van a törzsben, ezért két oldalág kihajtott, de a lomb súlyától lesz törés veszélyes.

Kezelési javaslat:
A fa életképessége szakszerű faápolással sem állítható helyre, törés veszély miatt <u>sürgősen kivágandó.</u>



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLATI ADATLAP

adatfelvétel helye: Bp., VII. Százház utcai park
 hrsz: 32874

vizsgálat ideje: 2025.04.19

azonosító szám: SP0015

fafaj: Morus alba
 fehér eperfa

törzs átmérő 1 m-en /cm 10
 törzs magasság /m 1
 korona átmérő /m 4
 fa magasság /m 5
 fahely: öntözött gyepterület



gyökér, gyökérnyak állapot	Radó értékszám:	4
fajra jellemző, ép, kissé magasra ültetett, de a fafaj tolerálja		

törzs állapot	Radó értékszám:	4
egyenes, kisebb záródott kéreg sérülések		

korona, korona alap állapot	Radó értékszám:	3
erősen visszavágott, kopaszfejre nyírt, intenzíven megindult a másodlagos hajtásfejlődés		

életképesség	Radó értékszám:	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő		

A fa általános állapot mutatója:	63%
----------------------------------	-----



A fa statikai állapota		
Függőlegestől való kitérés iránya:	-	
Függőlegestől való kitérés mértéke:	-	
Súlypont eltolódás mértéke:	-	

A fa értéke:	9 000 Ft
--------------	----------

Vizuális vizsgálat összeglése
Valami okból a szomszédos alacsony törzsű eperfákkal együtt a tavasszal erősen visszavágták, kopaszfejre metszették, ezzel intenzív másodlagos hajtásfejlődésre serkentették őket.

Kezelési javaslat:
A fűnyírások során továbbra is ügyelni kell a gyökérnyak épségére. Nyáron növényvédelmi megfigyelés, szükség szerinti kezelés javasolt.

Következő vizsgálat: 2 év múlva

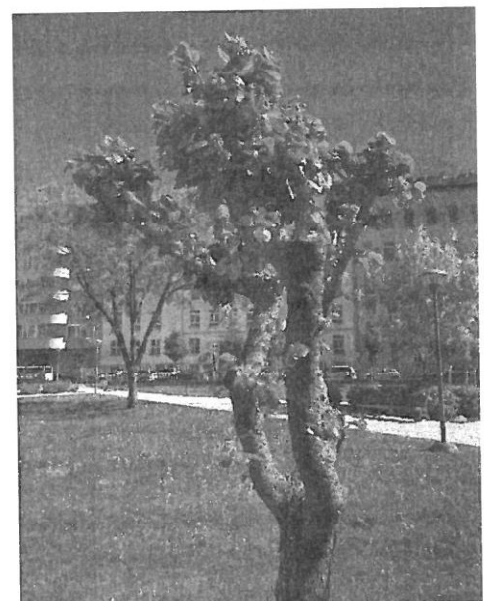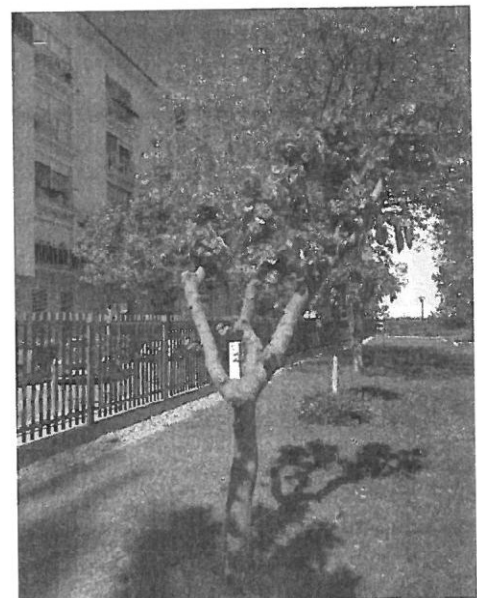

SP0015